

## WH1-C,WH1-O

### INDUSTRIJSKA ZAŠTITNA ČELADA

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka PAB Akrapovič.

Čelada **WH1** je bila zasnovana za uporabo v različnih industrijskih okoljih in je namenjena predvsem varovanju glave pred udarci in padajočimi predmeti.

Čelada **WH1-C** in njena različica **WH1-O** z zračnimi odprtinami izpolnjujeta osnovne zahteve standarda EN 397:2012 + A1 (2012) in dodatne zahteve standarda EN 397:2012 + A1 (2012): zaščita pred učinki izpostavljenosti na zelo nizkih temperaturah (do -30°C) in zaščita pred bočno deformacijo.

Različica WH1-C brez zračnikov izpolnjuje tudi dodatne zahteve standarda EN 397: 2012 + A1 (2012): zaščita pred brizgom staljene kovine in zaščita pred kratkotrajnim, naključnim stikom z električnim udarom do 440 V in zahteve EN 50365: 2002 za uporabo v nizkonapetostnih sistemih. Ta različica vključuje podbradni trak (neobvezno), ki je prav tako v skladu s standardom EN 397:2012 + A1 (2012).

Zaščitna očala kot dodatek so v skladu s standardoma EN 166:2004 i EN 14458:2004.

#### OPOZORILO:

Pred uporabo čelade natančno preberite navodila.


Za ustrezno zaščito mora biti čelada pravilno nameščena in prilagojena velikosti uporabnikove glave.

Čelada je narejena tako, da absorbira silo udarca z delnim uničenjem ali poškodbo lupine in pasov ali zaščitne obloge v notranjosti. Čelado, ki je doživela močan udarec, morate zamenjati, tudi če na njej ni vidnih znakov poškodbe.

Prav tako je treba biti pozoren, da lahko katerikoli originalni in sestavni del čelade spremenite ali odstranite samo na način, ki ga priporoča PAB Akrapovič. Čelade ne smete spreminjati v nasprotju s priporočili PAB Akrapovič.


Ne nanašajte barv, topil, lepil ali samolepilnih etiket, razen v skladu z navodili proizvajalca čelade.

#### Dijelovi kacige

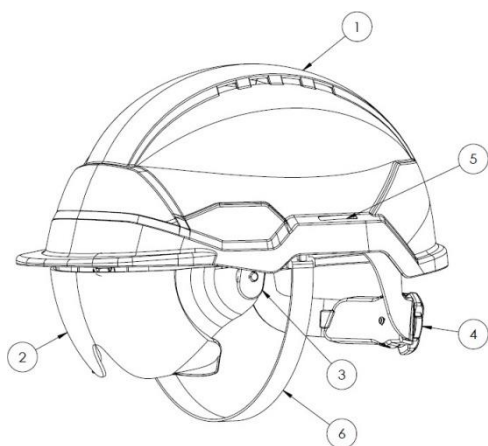



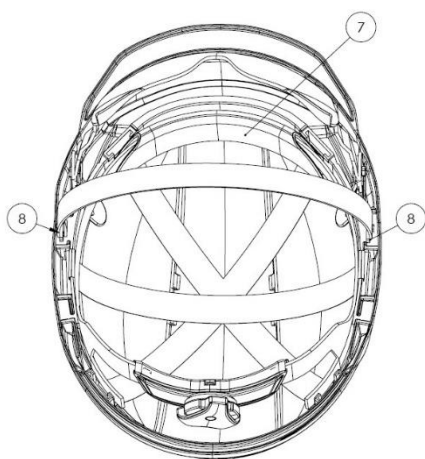


1. Lupina
2. Zaščitna očala (zaščita oči – skladno z EN 166 in EN 14458)
3. Drsni nosilec očal
4. Trak za glavo z vrtljivim gumbom za prilagoditev velikosti
5. Euroslot reže za pritrditev vizirja ali glušnikov
6. Podbradni trak\*

\*dodatna oprema





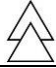

- 7. Naglavni trak za znoj
- 8. Odprtina za pritrnitev podbradnega traku

### WH1-C (bez zračnih odprtin)

	Oznaka proizvajalca
	Leto in četrletje izdelave
 0497	Certifikacijska oznaka in številka priglašene organa
PAB WH1-C	Naziv modela
EN 397	Številka EN standarda: „Industrijske zaščitne čelade“
ABS	Materijal lupine
52–63cm	Velikost (obseg glave)
	Možnost recikliranja
EN 50365	Številka EN standarda: „Elektro-izolacijske čelade za delo na nizkonapetostnih sistemih“
-30 °C	Odpornost na nizke temperature: do -30 °C
LD	Zaščita pred bočno deformacijo
	Simbol za skladnost z EN 50365
440 V	Zaščita pri izpostavljenost pred kratkotrajnim, naključnim stikom električnim udarom do napetosti 440 V
MM	Zaščita pred brizgom staljene kovine

### WH1-O lupina (z zračnimi odprtinami)


	Oznaka proizvajalca
	Leto in četrletje izdelave
	Certifikacijska oznaka
PAB WH1-O	Naziv modela
EN 397	Številka EN standarda „Industrijske zaščitne čelade“
ABS	Materijal školjke
52–63cm	Velikost (obseg glave)
	Možnost recikliranja
-30 °C	Odpornost na nizke temperature: do -30 °C
LD	Zaščita pred bočno deformacijo

## WH1-C/WH1-O Oznake na traku za glavo

WH1	Naziv modela
LDPE	Materijal
52–63cm	Velikost (obseg glave)

## Oznake dodatkov

### Zaštita za oči

<b>Certifikacijska ustanova</b>	CSI S.p.A (0497), Viale Lombardia 20/B, 20021 Bollate (MI), Italija, Priglašeni organ št.:0497	
<b>Standardi</b>	EN 166	“Osebna zaščita oči”
	EN 14458	“ Osebna oprema za varovanje oči – Ščitniki za obraz in vizirji za gasilske ter industrijske čelade z visoko stopnjo zaščite, katere uporabljajo gasilci, reševalci in osebje prve pomoči ”
<b>Oznake EN 166</b>	3-1,2	Zaščitna stopnja
	1	Optični razred
	B	Mehanska odpornost na udarce srednje energije
	8	Odpornost na električni lok zaradi kratkega stika na električnih napravah
	9	Odpornost na brizge staljene kovine in na prodor vročih trdnih delcev
	K	Odpornost na površinske poškodbe zaradi drobnih delcev
	N	Odpornost proti zamegljevanju
<b>Oznake EN 14458</b>	21	Leto izdelave
	=	Primerno za splošno uporabo
	⊙	Zaščita oči
	3-1,2	Zaščitna stopnja
	-20°C	Ekstrem temperature do katere je preizkušena zaščita oči
	K	Odpornost na abrazijo
	N	Odpornost proti zamegljevanju
	Ω	Električne lastnosti
		Sledite navodilom proizvajalca

## Navodila za uporabo in vzdrževanje

### Nastavitev čelade

Sprostite trak čelade tako, da zavrtite gumb (4) v nasprotni smeri urnega kazalca. Čelado postavite na glavo in zavrtite gumb (4) v smeri urnega kazalca, da prilagodite velikost. Naglavni trak naj bo tesno ob lasišču, a vseeno udoben. Če želite odstraniti čelado z glave, popustite trak z vrtljivim

gumbom in odstranite čelado.

## **Dodatki**

Čelada je opremljena z očali (2), ki so namenjena zaščititi uporabnikovih oči pred letečimi delci, prahom in brizgi tekočin. Kadar očala niso potrebna, se shranijo pod lupino čelade.

Če želite očala vrniti v položaj v katerem se uporabljajo, povlecite jezičke na dnu očal in prilagodite njihov položaj. Za boljšo nastavitvev lahko očala nastavite v nižji položaj tako, da na obeh straneh povlečete drsnik za očala (3).

Če želite očala vrniti v stanje pripravljenosti, najprej potisnite drsnik za očala (3) na obeh straneh okvirja, nato pa očala potisnite pod lupino čelade.

Za pritrditev dodatkov z Euro adapterji (glušniki, ščitniki,...) uporabite reži (5) na obeh straneh lupine. Prosimo upoštevajte, da se dodatna oprema prodaja ločeno.

Če vaša konfiguracija čelade vključuje podbradni trak (7), najprej povežite trak s čelado z eno od rež na straneh lupine (8), čelado položite na glavo, nastavite trak za glavo in vstavite trak v režo na nasprotni strani čelade. Postavite trak pod brado in povlecite/spustite ohlapni del traku, da prilagodite njegovo dolžino. Sproščeni del paščka pritrdite s plastičnim obročem. Podbradni trak bo dobro, a udobno pritrjen. Pritisnite jeziček zaponke, da odprete podbradni trak in odstranite čelado z glave.

## **Čiščenje in razkuževanje**

Čelado in očala očistite z blago milnico in mehko krpo. Ne uporabljajte agresivnih detergentov, izdelkov na osnovi topil ali abrazivnih materialov.

Trak, ki absorbira znoj (6), enostavno odstranite in ročno operite v hladni vodi z blagim detergentom.

## **Skladiščenje**

Če želite podaljšati življenjsko dobo tega izdelka:

- po vsaki uporabi očistite čelado
- Shranjujte v zaprti omari, da preprečite dolgotrajno izpostavljenost mrazu, vročini, vlagi, svetlobi, pari itd.

## **Opozorila**

Pred uporabo podrobno preglejte čelado in se prepričajte, da so vsi njeni deli na svojem mestu in pravilno pritrjeni.

Med pregledom bodite posebej pozorni na spodnje komponente, ki so ključne za varnost izdelka in izdelek ali komponento zamenjajte, če je viden kateri od naslednjih pogojev:

- Vzmetenje - preverite, da ni poškodb ali zlomljenih delov, prask na trakovih, razbarvanja
- Lupina – preverite, če so prisotne razpoke ali globoke praske, deformacije zaradi mehanskih udarcev ali izpostavljenosti toploti
- Naglavni trak - preverite, ali je razpokan ali zlomljen, preverite ali sistem za nastavitvev deluje pravilno
- Zaščita za oči - preverite, da ni razpok, prask, mehurčkov, deformacij in če ne ostane v željenem položaju.

Če med rednim pregledom opazite očitne poškodbe (zlomljeni deli, večje praske, strgane trakove ali obloge, manjkajoči deli itd.), morate čelado zamenjati z novo. Čelada ni primerna za uporabo, če je znatno poškodovana, če ni bila redno servisirana in vzdrževana ali če niso bili uporabljeni originalni nadomestni deli PAB Akrapović. Nepravilna uporaba, vzdrževanje ali servisiranje lahko vplivajo na zaščitne lastnosti čelade in tako resno ogrozijo življenje uporabnika. Pred vsako uporabo je treba preveriti ustreznost čelade.

## Rok uporabnosti in odstranjevanje

Čelade PAB Akrapović so zelo odporne na staranje, pričakovana življenjska doba je do 10 let, vendar le, če se pravilno uporabljajo, shranjujejo, vzdržujejo in servisirajo. Izpostavljenost UV žarkom, ekstremnim temperaturam, močnim udarcem, kemičnim sredstvom ali agresivnemu okolju pomembno vpliva na življenjsko dobo izdelka. Po vsaki uporabi skrbno pregledajte in očistite čelado ter zamenjajte poškodovane dele. Če želite zagotoviti čim daljšo življenjsko dobo, sledite navodilom, informacijam in priporočilom, navedenim v tem uporabniškem priročniku.

Ko čelada ali njeni deli zastarajo ali so nepopravljivo poškodovani, veljajo za običajne nenevarne industrijske odpadke.

## Garancija

Garancijska doba za čelade PAB Akrapović in dodatke za čelade, ki jih proizvaja PAB Akrapović, je dve (2) leti. PAB Akrapović jamči, da bodo dostavljeni izdelki v skladu z njihovimi tehničnimi specifikacijami in brez napak v materialih in izdelavi. Ta garancija ne velja za čelade in dodatke, ki so zlorabljeni ali poškodovani zaradi namestitve dodatne opreme, ki je ni proizvedla PAB Akrapović ali se ne uporablja v skladu z navodili za uporabo.

Garancija izdelka PAB Akrapović ne krije in ne zagotavlja nobene garancije v naslednjih primerih:

- proizvajalec o napaki ni bil pravočasno obveščen; ali
- izdelek je bil napačno uporabljen, spremenjen; ali
- izdelek je bil izpostavljen umazaniji ali ekstremnim pogojem; ali
- z izdelkom se je ravnalo nepravilno, namerno ali nenamerno.

Za več informacij obiščite [www.pab.hr](http://www.pab.hr) ali nas kontaktirajte na: [info@pab.hr](mailto:info@pab.hr). Izjavo o skladnosti lahko zahtevate na: [info@pab.hr](mailto:info@pab.hr)



Certifikat:

CSI S.p.A.

Viale Lombardia 20/B, 20021

Bollate (MI), Italija

ID priglašene organa: 0497

Proizvajalec:



PAB Akrapović d.o.o.

Most 26, HR 52420 Buzet, Hrvaška